



### Verklebehinweis:

1. Untergrund gut reinigen  
Die zu beklebende Fläche mit Seifenwasser oder Reinigersäubern und trocknen lassen.  
Die Fläche soll sauber, fett- und siliconfrei sein!
2. Den Aufkleber mit der Übertragsfolie vorsichtig von der Trägerfolie abziehen. Sollte sich ein Teil nicht von der Trägerfolie lösen, die Übertragsfolie wieder auf den Aufkleber legen und die betroffene Stelle fest mit dem Finger /Rakel andrücken und noch einmal langsam abziehen.  
Der Aufkleber sollte sich jetzt ohne Probleme vom Trägerpapier lösen.  
Nun den Aufkleber komplett von der Trägerfolie ablösen.
3. Beim Aufkleben darauf achten, dass sich keine Schmutzpartikel auf der zu beklebenden Stelle befinden (diese können nachträglich nicht mehr entfernt werden und sind durch die Folie sichtbar!)
4. Den Aufkleber mit einer Längs- oder Breitkante der Übertragsfolie anlegen und ausrichten.  
Danach kann der Aufkleber mit dem Finger oder einem Rakel flach aufgeklebt werden. (Darauf achten, dass keine Lufteinschlüsse vorhanden sind).
5. Anschließend die Trägerfolie vorsichtig abziehen (je flacher umso besser) Fertig!

### Bitte beachten:

Um eine lange Lebensdauer des Klebers zu garantieren, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Die zu verklebende Fläche muss fett- und staubfrei sein.
- Die Klebefolie sollte bei min. 8°C – 20 °C verklebt werden. Optimal sind 15 – 20 °C
- Volle Haftung nach ca. 24h bei eingehaltener Verklebetemperatur (den Aufkleber innerhalb dieses Zeitfensters nicht waschen / reinigen)
- Nicht auf heißen Lack/Scheiben kleben - Blasenbildung
- Bei Verklebung auf zu kaltem Lack/Scheiben (unter 8°C) kann es passieren, dass die Folie nicht richtig haftet und ihre Klebekraft nicht entfalten kann.